

## 小屋組

08034

### 母屋材の継手不良

年度 (2004 年調査)  
場所 神奈川県  
構造 木造在来軸組工法  
階数 2 階建て  
延べ面積 100 m<sup>2</sup>  
用途 一戸建ての住宅

#### 瑕疵の特徴

母屋材の継手の不備。  
継ぎ手位置は、支持材(小屋束)からの持ち出し長さが長すぎる。



#### 解説

支持材(小屋束)からの持ち出し長さは 150 mm内外とするのが標準(JASS 11 の 4(和式小屋組).3(工法)項) であるが、現状は 300 mmを超え、標準に反する。